

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

По привидению зданий **МБОУ ЛИЦЕЯ «ТЕХНИЧЕСКИЙ» г.о.Самара**

в соответствии с пунктами предписания ППБ №657 от 15.12.2011г.

на 14 августа 2014г.

№ п/п	Наименование пункта предписания	Факт исполнения
1	Отсутствует ограждение кровли, высотой не менее 0,6 метра по периметру здания, в части обращенной на ул.Рабочая,19	ВЫПОЛНЕНО
2	Вход в цокольный этаж не изолирован от общей части здания, и не предусмотрено устройство тамбур- шлюза с подпором воздуха при пожаре	Письмо в Департамент на выделение средств
3	Из помещений цокольного этажа отсутствуют не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу, обособленных от общих лестничных	ВЫПОЛНЕНО
4	В местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных преград отсутствуют противопожарные клапана	Письмо в Департамент на выделение средств
5	Двери коридора 3-го в основную лестничную клетку, не оборудованы доводчиками с уплотнением в притворах	ВЫПОЛНЕНО
6	Поэтажный коридор 3-го этажа не отделен от запасной лестничной клетки дверьми с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ВЫПОЛНЕНО
7	Двери коридора 3-го в основную лестничную клетку, 2 этажа в запасную лестничную клетку, не оборудованы доводчиками с уплотнением в притворах.	ВЫПОЛНЕНО
8	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009, не на основе фотолюминесцентных материалов	ВЫПОЛНЕНО
9	Пути эвакуации имеют отделку горючими материалами(стены коридора 1-го этажа, основной лестничной клетки, пол лестничных клеток покрыты масляной краской, стены коридора в месте размещения поста охраны покрыты деревянными рейками	ВЫПОЛНЕНО
10	Дополнительные двери на пути запасного эвакуационного выхода 1-го этажа на ул. Самарская, основного эвакуационного выхода 1-го этажа выполнены с открыванием не по направлению выхода	Отсутствие разрешения на замену с сохранением памятника архитектуры
11	Лестница установленная на пути эвакуации из запасной лестничной клетки в коридор 1-го этажа, высотой 63 см, не оборудована ограждениями с перилами.	ВЫПОЛНЕНО
12	Лестничные марши основной и запасной лестничных клеток имеет различную высоту ступеней (фактически 8см/18см/15 см)	Отсутствие разрешения на замену с сохранением памятника архитектуры
13	В полу, пути эвакуации цокольного этажа к основной лестничной клетке, в месте перепад высоты менее 45 см(фактически 3,5см) отсутствует пандус с уклоном не более 1:6	ВЫПОЛНЕНО
14	Высота горизонтального участка пути эвакуации из цокольного этажа к основной лестничной клетке в свету менее 2м(фактически 1,86м).	Отсутствие разрешения на замену с сохранением памятника

		архитектуры
15	В помещении столовой цокольного этажа, установлены тепловые датчики автоматической пожарной сигнализации, необходима установка дымовых датчиков автоматической пожарной сигнализации	ВЫПОЛНЕНО
16	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ, имеют участки незащищенные негорючими материалами	ВЫПОЛНЕНО
17	Потолочное пространство, поэтажных коридоров, ограниченное фальшпотолком от потолка на расстояние более 0,4м(фактически 0,65м на 2-м этаже;0,82м на 1-м этаже),не защищено точечными дымовыми пожарными извещателями	ВЫПОЛНЕНО
1	Выполнены непроектные помещения из горючего материала(в коридоре 2-го этажа деревянными досками выгорожен кабинет №29)	ВЫПОЛНЕНО
2	Мусор в подвальном помещении	ВЫПОЛНЕНО
3	Не установлен противопожарный люк 2 типа (выход на кровлю) через лестничные клетки	Изыскиваются средства(письмо в Департамент)
4	В отделке пола эвакуационных путей(2-ой,3-ий этаж)применяются горючие материалы(линолеум).	Закуплено новое напольное покрытие, планируется укладка летом 2014г.
5	Оповещатели находятся не на положенной высоте(настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в помещении столовой 1-го этажа установлены на расстояние не менее 150мм от потолка)	ВЫПОЛНЕНО
6	Дополнительные двери. эвакуационного выхода (центральный вход) заблокированы	ВЫПОЛНЕНО
7	Светильники (спортзал, подвальное помещение)эксплуатируются со снятыми колпаками(рассеивателями) предусмотренными конструкцией	ВЫПОЛНЕНО

Примечание: На невыполненные пункты предписания произведен расчет пожарных рисков и направлены письма на финансирование по данному направлению.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

По привидению зданий МБОУ ЛИЦЕЯ «ТЕХНИЧЕСКИЙ» г.о.Самара

в соответствии с пунктами предписаний РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

- 1) № 05/907 от 12 сентября 2012г. - ВЫПОЛНЕНО в полном объеме.
- 2) № 05/5 от 07 февраля 2013г. – ВЫПОЛНЕНО в полном объеме .
- 3) № 05/5-07/6 от 07 февраля 2013г. – ВЫПОЛНЕНО в полном объеме .
- 4) № 07-1/4 от 07 февраля 2013г. – ВЫПОЛНЕНО в полном объеме .
- 5) № 05/586 от 12 сентября 2013г.:
- Наполняемость классов более 25 человек регулируется за счет деления классов на уроках по подгруппам.